

BEVEZETŐ

FIGYELMEZTETÉS:

A termékkel kapcsolatos figyelmeztetéseket és egyéb fontos információkat lásd a termék dobozában található FONTOS BIZTONSÁGI ÉS TERMÉKINFORMÁCIÓS útmutatóban.


Íj vagy lőfegyver használata előtt mindig ellenőrizze a fegyverek töltetlenségét. Mindig a lövő felel a biztonsági rendszabályok betartásáért.

Lövés leadása előtt mindig ismerje meg a célpontot és annak környezetét. Ennek figyelmen kívül hagyása súlyos következményekkel járhat.

A készülék által megjelenített adatok elemzése, kiértékelés után és közben mindig figyeljen a környezetre és a célterületre.

A lövés végrehajtása előtt állítsa be az eszközt, hogy a végrehajtás közben nem veszítse szem elől a célt és a célterületet.

Az eszköz kezelőszervei:

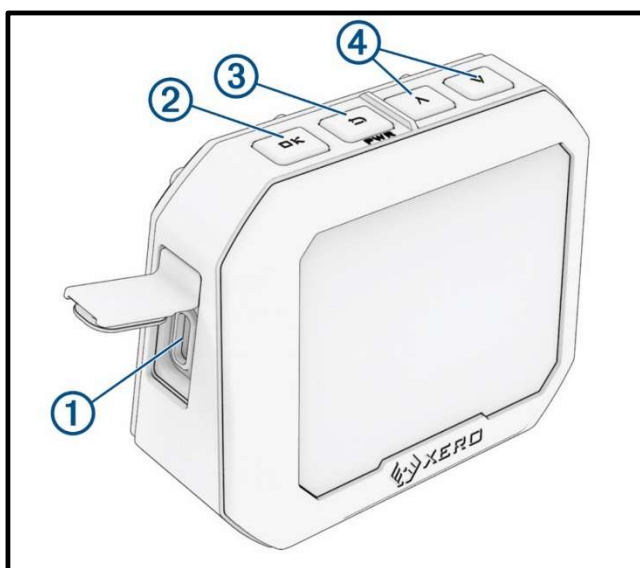

1. USB-C® port (védőkupak alatt):
Csatlakoztassa az USB-C kábelt a készülék töltéséhez vagy szoftverfrissítések letöltéséhez a számítógép segítségével.

2. OK gomb: - Nyomja meg a menüpontok kiválasztásához.

3. KI-BEKAPCSOLÓ + VISSZA gomb:

- Nyomja meg a készülék bekapcsolásához.
- Nyomja meg a gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.
- Nyomja lenyomva két másodpercig a készülék kikapcsolásához.
- Nyomja meg a gombot a menüben való görgetéshez.

4. FEL/LE gomb:


- Nyomja meg a menüben való lépdeléshez

A TARTOZÉK TRIPOD CSATLAKOZTATÁSA

A Xero® C1 kronográfhoz tartozó mini tripod ¼”x20-as menetméretet használ, és a legtöbb állvánnyal kompatibilis.

Csavarja be az képen 1-es számmal jelölt mini tripodot a Xero C1 kronográf aljába.

A képen látható az állvány felszerelése a megfelelő forgásiránnyal jelölve:

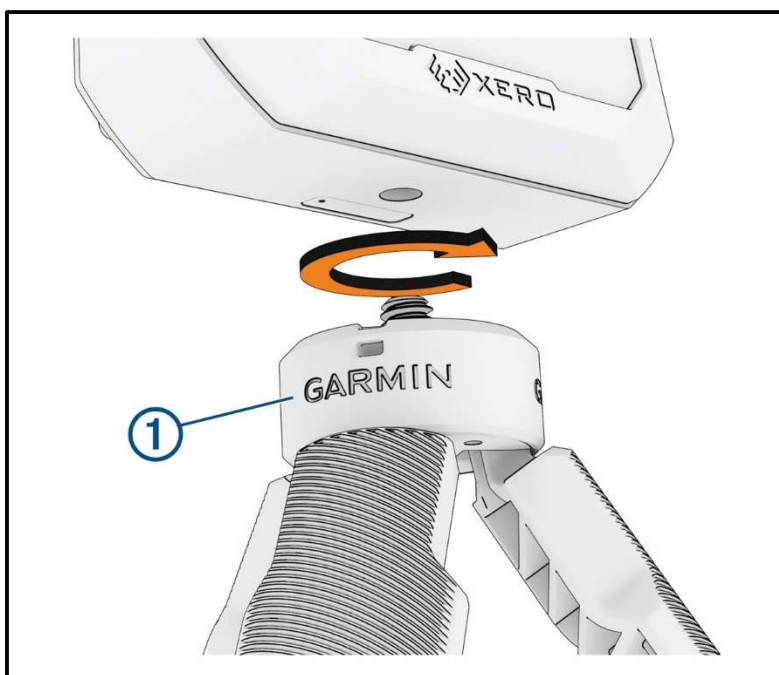

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

FIGYELMEZTETÉS:

Ez a termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz. A személyi sérülések, a termékkárosodás vagy az akkumulátor extrém hőhatásból eredő egyéb anyagi károk elkerülése érdekében tárolja a készüléket közvetlen napfénytől védve.

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, a védőkupakot és a környező területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt.

A készüléket beépített lítium-ion akkumulátor táplálja, amelyet szabványos hálózati adapterrel vagy a számítógép USB-portjával tölthet.

MEGJEGYZÉS: A készülék nem töltődik a jóváhagyott hőmérsékleti tartományon kívül, melyek az alábbiak:

- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -10° és 55°C között
- Töltési hőmérséklet-tartomány: 0° és 45°C között

A töltést vagy csatlakoztatást a következőképpen végezze:

- Húzza fel a védőkupakot az USB-C portról;
- Csatlakoztassa az USB-kábel kisebbik végét a készülék USB-C portjához;
- Csatlakoztassa az USB-kábel nagyobbik végét egy külső áramforráshoz, például hálózati adapterhez vagy a számítógép USB-portjához;
- Töltse fel teljesen a készüléket.

Az akkumulátor teljes feltöltése akár 4 órát is igénybe vehet.

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a PWR gombot



- A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a PWR gombot másodpercig.



2

Bekapcsolás után az alábbi menü látható a kijelzőn:



1. NEW SESSION – Új munkamenet/mérés
2. HISTORY – Történet- régi mérések visszakeresése
3. SETTINGS – Beállítások

NEW SESSION – ÚJ MUNKAMENET

- nyomja meg az OK gombot




Az OK gomb megnyomása után az alábbi menü látható:

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

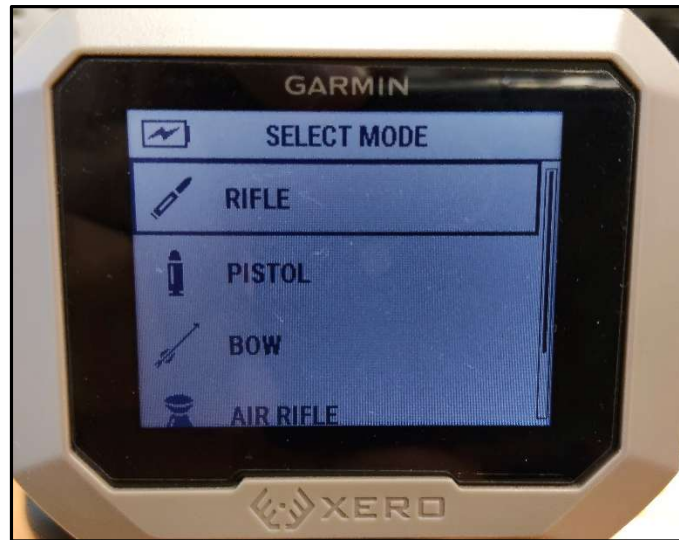

1. **RIFLE** – Puska, hosszú lőfegyver;

2. **PISTOL** – Pisztoly;

3. **BOW** – íj

4. **AIR RIFLE** – Légpuska

5. **OTHER** – Egyéb



Váltás a fegyverek között: LE/FÖL gomb



Fegyver elfogadása: OK gomb

RIFLE – PUSKA, HOSSZÚ LŐFEGYVER MÓD KIVÁLASZTÁSA

MEGJEGYZÉS: Bármely mód kiválasztása után ugyanazon menü és lépések követik egymást.

RIFLE menüpont kiválasztása után az alábbi menü látható a kijelzőn:

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós



SELECT VELOCITY RANGE – VÁLASZSA KI A KEZDŐSEBESSÉG TARTOMÁNYT:

1. 520-1520 MPS – 520 – 1520 méter/szekundum közötti méréstartomány
2. 180 – 520 MPS – 180 – 520 méter/szekundum közötti méréstartomány

MEGJEGYZÉS: ezeket a méréstartományokat az elvégezni tervezett sebességtartományhoz kell igazítani. A felhasználó feladata, hogy ezeket az értékeket meghatározza.



- LE/FÖL gomb: a méréstartományok közötti váltás;



- OK gomb: a méréstartomány kiválasztása;



- PWR gomb: visszalépés az előző menüre;


A kiválasztott kezdősebesség érték után az alábbi menü látható:

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)


TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós

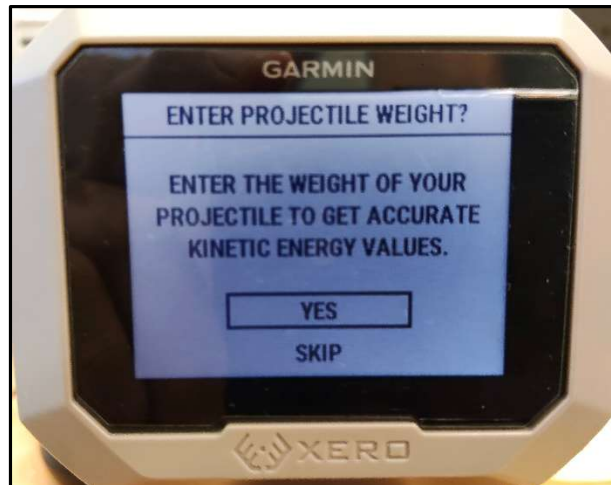

ENTER PROJECTILE WEIGHT? – BEÁLLÍTJA A LÖVEDÉK TÖMEGÉT?

MEGJEGYZÉS: üsse be a lövedék tömegét (jelen esetben grainben megadva), hogy pontosan meg tudja határozni az eszköz a mozgási energiáját a lövedéknek. Javasoljuk, hogy mindig üsse be ezt az adatot, mert így sokkal pontosabban tudja meghatározni a mért értékeket az eszköz.



- LE/FÖL gomb: váltás a két lehetőség között, elfogadásához nyomja meg az



OK gombot;

- YES – IGEN
- SKIP – ÁTUGORJA

YES – IGEN –megnyomása után az alábbi menüpont látható:

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós



ENTER PROJECTILE WEIGHT-ÍRJA BE A LÖVEDÉK TÖMEGÉT



- LE/FÖL gomb: értékek növelése vagy csökkentése;



- OK gomb: jobbra ugrik a következő értéke állításához;



- LE/FÖL gomb: értékek növelése vagy csökkentése;



- OK gomb: jobbra ugrik a következő értéke állításához;



- OK gomb újra: ha végig OK gombot nyomunk, akkor oldalirányú mozgással jobbra eljutunk a következő menüponthoz;

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós



RIFLE ALIGNMENT – FEGYVER ELHELYEZÉSE

MEGJEGYZÉS: ez a kijelző/menüpont mutatja meg, hogy a sebességmérőt hogyan kell elhelyezni a fegyver mellett ahhoz, hogy pontos mérést tudjunk végrehajtani, ami a következő: 15-35 cm távolságra kell a fegyver csővétől jobbra, és a csőtorkolattól visszább szintén 15-35 cm távolságot kell tartani.

- OK gomb : - váltás a következő menüre;

- VISSZA/PWR gomb : - visszalépés a főmenübe;

MEGJEGYZÉS: ha ezt az opciót választjuk, akkor az egész folyamatot előlről kell kezdeni.

- OK gomb  megnyomása után az alábbi menüt láthatjuk:

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós



1. RIFLE – PUSKA MÓD

MEGJEGYZÉS: ez mutatja, hogy milyen módot választottunk korábban. Ha PISTOL módban lennénk, akkor azt írná ki, stb. A bal felső sarokban található az akkumulátor állapotát jelző ikon, ami éppen az eszköz töltését jelenti.

2. SHOTS – LÖVÉSSZÁM: a mérés közben leadott lövések számát méri.

3. MIN – LEGKISSEBB KEZDŐSEBESSÉG: a lövések közül a legkisebb sebességi értéket jeleníti meg;

4. AVG – ÁTLAGOS KEZDŐSEBESSÉG: a leadott lövések számától függő átlagos lövedék kezdősebesség;

5. MAX – LEGNAGYOBB LÖVEDÉK KEZDŐSEBESSÉG: a lövések közül a legnagyobb sebességi értéket jeleníti meg;



- OK gomb megnyomás után az alábbi menüpont jelenik meg:



Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás


A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós



- VISSZA gomb megnyomásával pedig az alábbi menü jelenik meg:

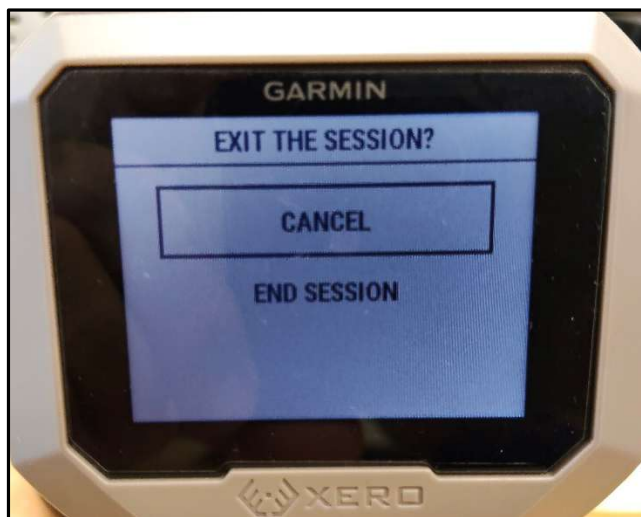

- OK gomb megnyomása utáni kijelző újra:



- LE/FÖL gomb megnyomásával az alábbi menüpontok közül választhatunk:

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás


A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

SHOT LIST – LÖVÉSEK SZÁMA

- OK gomb  megnyomásával az alábbi kijelzőt láthatjuk:

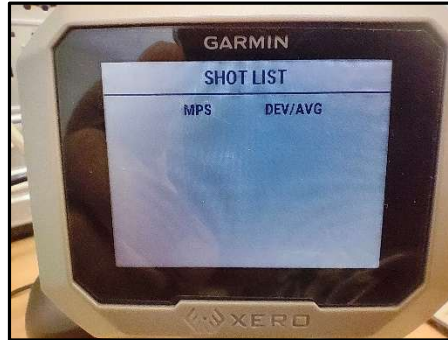

- SHOT LIST – lövésszám:

- MPS - mért sebesség méter/szekundumban
- DEV/AVG – az átlagos sebességhez mért eltérés

SESSION SUMMARY – MUNKAMENET ÖSSZEGZÉSE

- OK gomb  megnyomásával az alábbi kijelzőt láthatjuk használat után:




- DÁTUM: **2026.06.11. 16:48:16**
- SHOTS – KIÉRTÉKELT LÖVÉSEK SZÁMA: **25**
- MIN - LEGKISSEB KEZDŐSEBESSÉG: **879.5 m/s**
- AVG - ÁTLAGOS KEZDŐSEBESSÉG: **890.9 m/s**
- MAX - MAXIMÁLIS KEZDŐSEBESSÉG: **898.3 m/s**
- EXT SPRD - EXTRÉM SEBESSÉG ELTÉRÉS: a legnagyobb eltérés a legkiseb és a legnagyobb kezdősebesség között: **18.8 m/s**

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós



- LE gomb megnyomásával tovább léphetünk a leolvasandó értékek között:



- STD DEV MPS – ÁTLAGOS KEZŐSEBESSÉG ELTÉRÉS: az aktuális munkamenetben mért kezdősebességek szórását: **4.6 m/s**
- AVG KE - ÁTLAGOS MOZGÁSI ENERGIA: **4628.8 Joule**
- AVG PF - ÁTLAGOS ERŐFAKTOR A MÉRT MUNKAMENETBEN: **10.4 N*S**

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

DATA FIELDS – A KIJELEZŐN MEGJELENŐ ADATMEZŐK (3 DARAB)



- OK gomb megnyomásával az alábbi a kijelzőn megjelenő adatmezőket



állíthatjuk be a LE/FÖL gomb használatával:

- DATA FIELD 1
- DATA FIELD 2
- DATA FIELD 3
- SHOT LIST DATA

DATA FIELD 1 kiválasztása:



- OK gomb megnyomásával az alábbi megjelenő adatmezőket állíthatjuk be a



LE/FÖL gomb használatával:

- MINIMUM - LEGKISSEB KEZDŐSEBESSÉG;
- MAXIMUM – LEGNAGYOBB KEZDŐSEBESSÉG;
- AVERAGE – ÁTLAG KEZDŐSEBESSÉG;
- STANDARD DEVIATION – ÁTLAGOS KEZDŐSEBESSÉG ELTÉRÉS;
- EXTREME SPREAD – EXTRÉME SEBESSÉG ELTÉRÉS;
- KINETIC ENERGY – MOZGÁSI ENERGIA;
- POWER FACTOR – ERŐFAKTOR;
- DEVIATION FROM AVERAGE- KEZDŐSEBESSÉG ELTÉRÉS AZ ÁTLAGOSTÓL;
- AVERAGE KINETIC ENERGY – ÁTLAGOS MOZGÁSI ENERGIA;
- AVERAGE POWER FACTOR – ÁTLAGOS ERŐFAKTOR

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

- OK gomb : adatmező elfogadása;
- VISSZA gomb : visszatérés az előző menübe

MEGJEGYZÉS: az adatmező elfogadása után visszatérünk az előző menübe, és az összes adatmező beállítására a fent írtak szerint kell eljárni. Összesen 3, a kijelzőn megjelenő adatmezőt lehet beállítani.

SHOT LIST DATA – ÉRTÉKELT LÖVÉSEK ADATAI:

- OK gomb :
 - KINETIC ENERGY – MOZGÁSI ENERGIA;
 - POWER FACTOR- ERŐFAKTOR;
 - DEVIATION FROM AVERAGE- ELTÉRÉS AZ ÁTLAGOSTÓL;

DISPLAY COLOR – KIJELZŐ SZÍNE

- OK gomb :
 - fekete háttér fehér betűkkel
- OK gomb  még egyszer:
 - fekete betűk fehér háttérrel

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós



BACKLIGHT – HÁTTÉRVILÁGÍTÁS



- OK gomb: 5 fokozatban állítható, minden nyomással ugrik egyet jobbra és változtatja a háttérvilágítás mértékét;

BACKLIGHT TIMEOUT – HÁTTÉRVILÁGÍTÁS IDŐZÍTŐ



- OK gomb: 5 fokozatban állítható, minden nyomással ugrik egyet jobbra és változtatja a háttérvilágítás időzítőjét:

- 5 mp és 5 perc között

UNITS – MÉRTÉKEGYSÉGEK



- OK gomb - LE/FÖL gomb:

- FPS – LÁB/SZEKUNDUM
- MPS – MÉTER/SZEKUNDUM
- MPH – MÉRFÖLD/ÓRA
- KPH – KILOMÉTER/ÓRA



- OK gomb: kiválasztás

END SESSION



- OK gomb: feladat vége, vissza a FŐMENÜRE

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós


HISTORY



- LE/FÖL gomb: - HISTORY menüpont választása



- OK gomb: kiválasztás

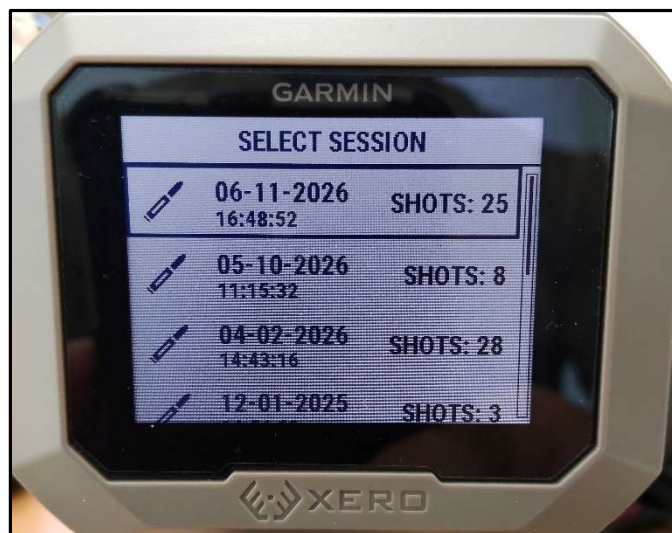

- LE/FÖL gomb: - a végrehajtott mérések közötti váltás, dátumra visszamenőleg;

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós



- OK gomb: kiválasztás



- LE/FÖL gomb:
 - SESSION SUMMARY – MÉRÉS ÖSSZEGZÉSE
 - SHOT LIST – MÉRT LÖVÉSEK SZÁMA
 - DELETE SESSION – MÉRÉS TÖRLÉSE




- OK gomb: kiválasztás

MEGJEGYZÉS: a kiválasztott menüpontban ugyanazok az adatok olvashatóak le, mint a korábban leírtakban, csak itt összegezve. A további magyarázatért lapozzon vissza.



- VISSZA gomb: visszatérés a főmenübe

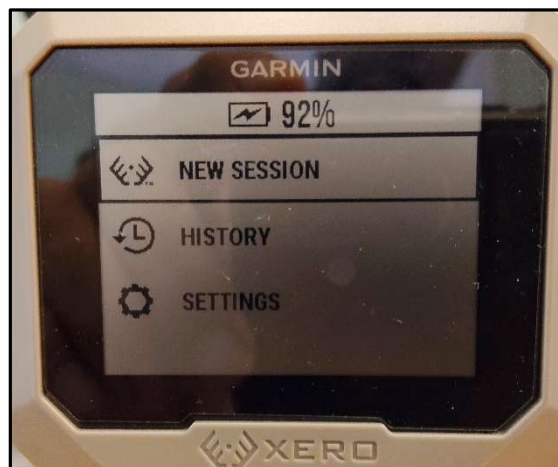

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós



- LE/FÖL gomb : váltás a menüpontok között


Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

SETTINGS

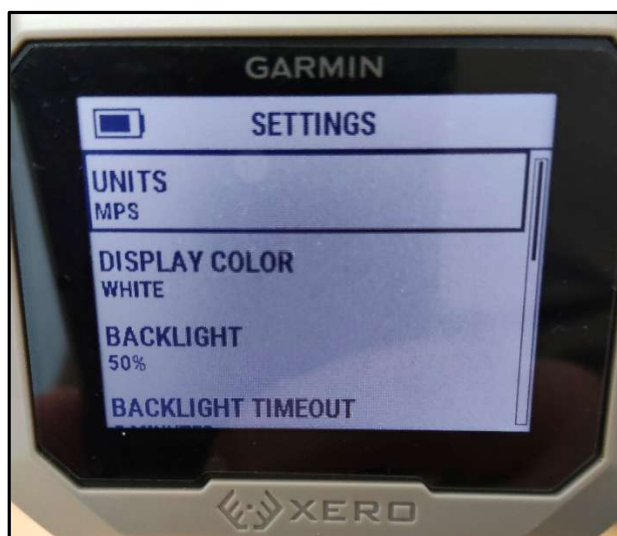

UNITS – MÉRTÉKEGYSÉGEK

- OK gomb  - LE/FÖL gomb .

- FPS – LÁB/SZEKUNDUM
- MPS – MÉTER/SZEKUNDUM
- MPH – MÉRFÖLD/ÓRA
- KPH – KILOMÉTER/ÓRA

- OK gomb : kiválasztás

DISPLAY COLOR – KIJELZŐ SZÍNE

- OK gomb .

- fekete háttér fehér betűkkel

- OK gomb  még egyszer:


- fekete betűk fehér háttérrel

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós

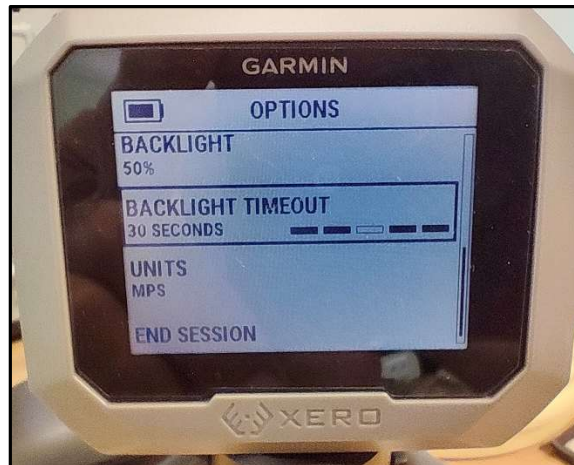

BACKLIGHT – HÁTTÉRVILÁGÍTÁS



- OK gomb : 5 fokozatban állítható, minden nyomással ugrik egyet jobbra és változtatja a háttérvilágítás mértékét;

BACKLIGHT TIMEOUT – HÁTTÉRVILÁGÍTÁS IDŐZÍTŐ



- OK gomb : 5 fokozatban állítható, minden nyomással ugrik egyet jobbra és változtatja a háttérvilágítás időzítőjét:

- 5 mp és 5 perc között

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

DATA FIELDS – A KIJELEZŐN MEGJELENŐ ADATMEZŐK



- OK gomb megnyomásával az alábbi a kijelzőn megjelenő adatmezőket



állíthatjuk be a LE/FÖL gomb használatával:

- DATA FIELD 1
- DATA FIELD 2
- DATA FIELD 3
- SHOT LIST DATA

DATA FIELD 1 kiválasztása:



- OK gomb megnyomásával az alábbi megjelenő adatmezőket állíthatjuk



be a LE/FÖL gomb használatával:

- MINIMUM - LEGKISSEB KEZDŐSEBESSÉG;
- MAXIMUM – LEGNAGYOBB KEZDŐSEBESSÉG;
- AVERAGE – ÁTLAG KEZDŐSEBESSÉG;
- STANDARD DEVIATION – ÁTLAGOS KEZDŐSEBESSÉG ELTÉRÉS;
- EXTREME SPREAD – EXTRÉME SEBESSÉG ELTÉRÉS;
- KINETIC ENERGY – MOZGÁSI ENERGIA;
- POWER FACTOR – ERŐFAKTOR;
- DEVIATION FROM AVERAGE- KEZDŐSEBESSÉG ELTÉRÉS AZ ÁTLAGOSTÓL;

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

- AVERAGE KINETIC ENERGY – ÁTLAGOS MOZGÁSI ENERGIA;
- AVERAGE POWER FACTOR – ÁTLAGOS ERŐFAKTOR



- OK gomb: adatmező elfogadása;



- VISSZA gomb: visszatérés az előző menübe

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)


TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

PRO SETTINGS



- OK gomb megnyomásával és utána a LE/FÖL gomb használatával az alábbi beállításokat tehetjük:

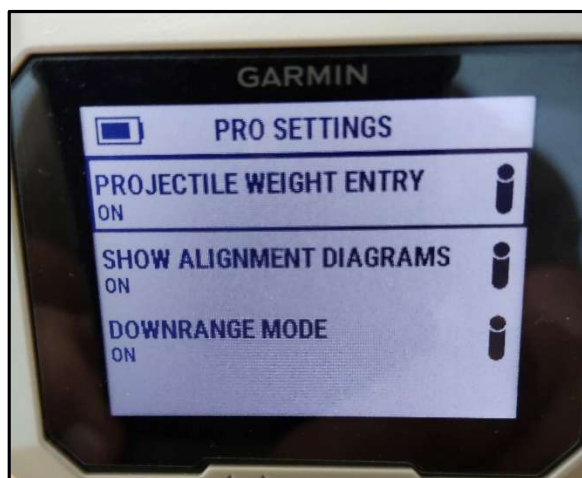

- PROJECTILE WEIGHT ENTRY – A KEZDŐKÉPERNYŐN A LÖVEDÉK



TÖMEGÉNAK A BEVITELE: OK gomb megnyomásával KI/BE kapcsolható;

- SHOW ALIGNMENT DIAGRAM – A FEGYVER ELHELYEZÉSÉNEK A RAJZA



BEMUTATÓ A FŐMENÜBEN : OK gomb megnyomásával KI/BE kapcsolható;

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós

MEGJEGYZÉS: a fenti menüpontok kikapcsolása után egy új munkamenet megtervezésekor nem kell beütni a lövedék tömegét, és nem mutatja a fegyver elhelyezését imitáló rajzot.

- DOWNRANGE MODE – ELŐRE MEGADOTT TÁVOLSÁGON MÉRT



SEBESSÉG: OK gomb megnyomásával KI/BE kapcsolható;

LANGUAGE



- OK gomb megnyomásával és utána a LE/FÖL gomb használatával az eszköz által használt nyelvet állíthatjuk be:

- angol;
- francia;
- spanyol;
- német;
- olasz;
- svéd;
- dán;
- norvég;
- finn;
- lengyel;
- török;



- OK gomb: nyelv elfogadása;



- VISSZA gomb: visszatérés az előző menübe

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós


CONNECTIVITY

- OK gomb :



- **STATUS – ÁLLAPOT:** kapcsolódva vagy várakozás a telefonra
- **PAIR PHONE – TELEFON PÁROSÍTÁSA**

- OK gomb : ki-be kapcsolása a bluetooth kapcsolatnak

- LE/FÖL gomb : váltás a 2 menüpont között:

- OK gomb : folyamat elindítása

MEGJEGYZÉS: az eszköz képes az előre telepített Shotview alkalmazáson (Play áruház) keresztül kapcsolatot teremteni az Android vagy IOS alapú telefonokkal. Az alkalmazáson keresztül kezelhetők a korábbi mérések, azok elmenthetőek, illetve a folyamatban lévő mérések is megtekinthetők az eszköztől távolabbról is. Itt minden olyan adat elérhető, ami megtekinthető az eszközön is. Az alkalmazáson keresztül beállítható az eszköz minden paramétere. Az adatok kinyerhetők, excel és cvs formátumban, megjegyzéseket lehet hozzá adni illetve a szoftver frissítésére is van lehetőség.


Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

SHOT VIEW ALKALMAZÁS ELŐNÉZETE

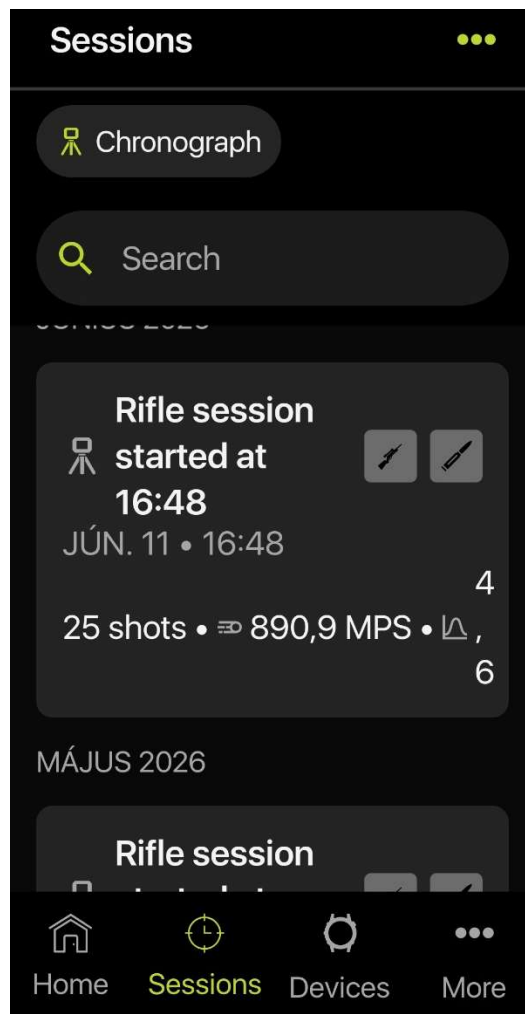


Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós

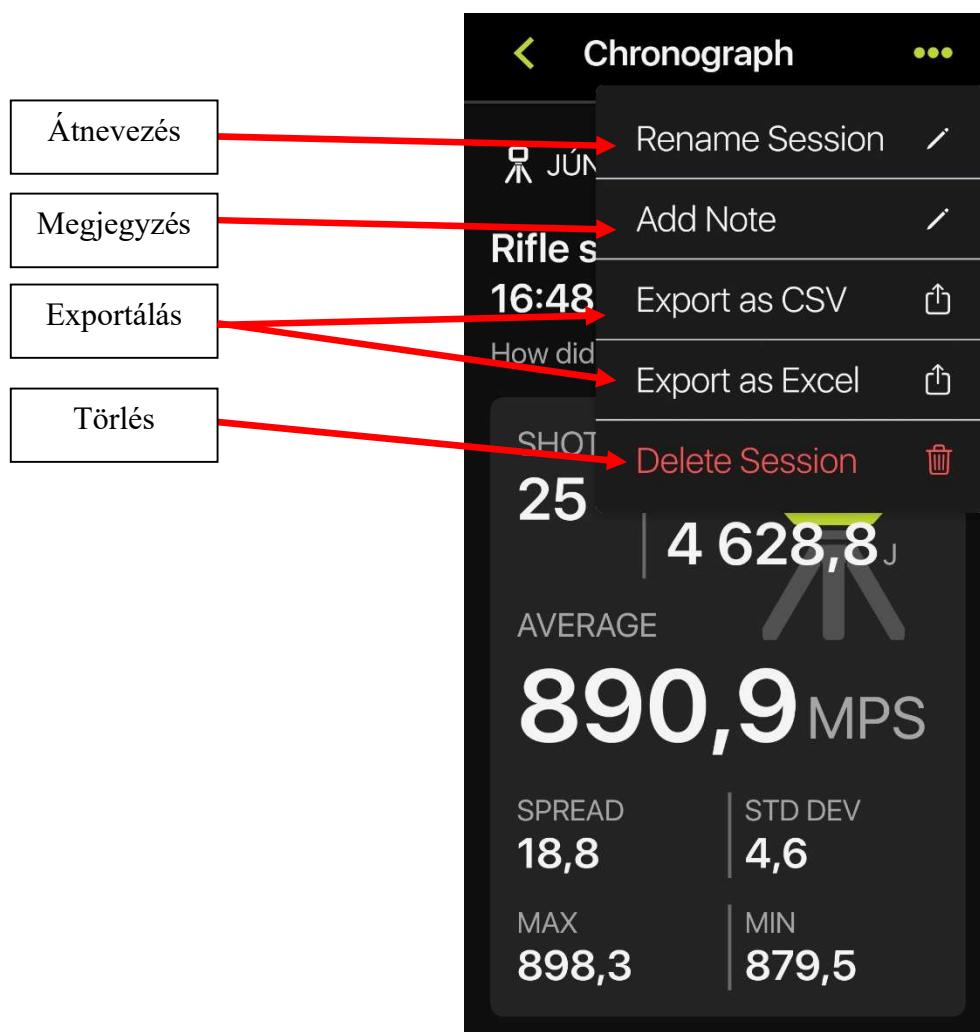


Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

RESET

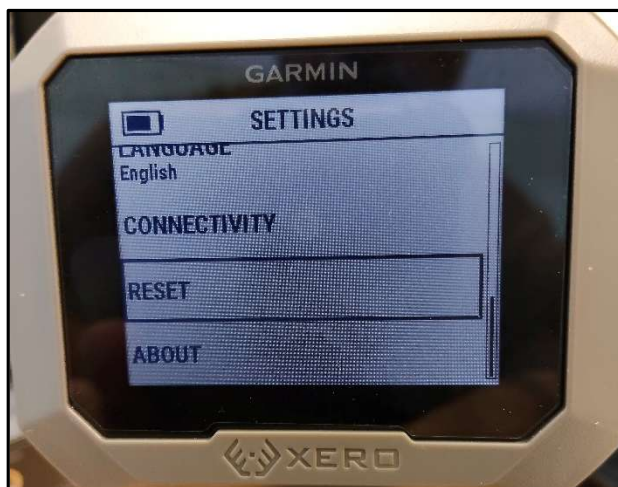

- OK gomb : belépés
- LE/FÖL gomb : kiválasztás
 - **CLEAR ALL SESSIONS – AZ ÖSSZES MÉRÉS TÖRLÉSE**
 - **RESET ALL SETTINGS – MINDEN BEÁLLÍTÁS TÖRLÉSE**
 - **FACTORY RESET – GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA**
- OK gomb : jóváhagyás

Garmin – Xero C1 - Applied Ballistics - magyar nyelvű leírás

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)


TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós

ABOUT



- OK gomb: belépés

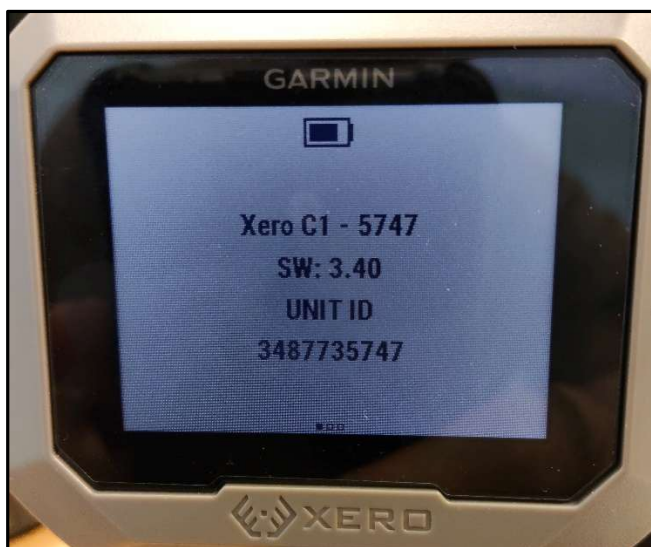

Ezen a kijelzőn leolvashatók az alábbi adatok:

- SW – Szoftver verzió
- UNIT ID – készülék azonosító



- LE/FÖL gomb: további adatok olvashatók ki az eszközről.